

Betriebsdaten:
Typical operation:
Exemple d'utilisation:

U_f . . . 1,2 V =
 I_f . . . 0,025 A
 U_a . . . +120 V =
 U_{g1} . . . 0
 U_{g2} . . . +60 V =
 I_a . . . 1,2 mA
 I_{g2} . . . 0,22 mA
 S . . . 0,7 mA / A
 R_i . . . >1000 kΩ

Grenzdaten:

Ratings / Conditions maxima:
 U_a . . . +150 V =
 U_{g2} . . . +150 V =
 I_k . . . 3 mA
 R_{g1} . . . 5 MΩ
 R_{g2} . . . 250 kΩ
 N_a . . . 0,5 W
 N_{g2} . . . 0,1 W

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f . . . 1 V ~
 U_a . . . +150 V =
 U_{g1} . . . 0 & -2 V =
 U_{g2} . . . +60 V =



In Stellung 3

wird Signal „F“ angezeigt. Dies ist durch die Sockelschaltung bedingt und ist in Ordnung.

In Position 3 the meter pointer marked „F“ on account of the base diagram; that is all right.
En Position 3 l'aiguille renseigne „F“, c'est en ordre.

**In Stellung 13
 auf Steuerwirkung
 prüfen**

In position 13 is to prove the control grid.
En position 13 vérifier l'action de commande de la grille.

Patent-Röhrenprüfer Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 10. 54.



DF 11

Pentode, regelbar / Variable mu pentode / Pentode à pente variable.

Unbrauchbar
 mauvais / Bad

?

G u t
 Good / Bon

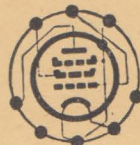

1 mA